

不具合対応手順

2019/3/15

1. Windows10UPDATE を行いKB4489899 を適応します (2019/3/15 現在最新)




2. USB1HUB or USB1HUB-L を取外します
USB_Recover.exe を終了します

3. regedt32.exe を実行します

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_07F7&PID_0023[シリアル番号]\Device Parameters\EnhancedPowerManagementEnabled
の値を： 1→ 0 に変更します

VID_07F7&PID_0023 が USB1HUB or USB1HUB-L となります

USB1HUB or USB1HUB-L を複数使用している場合[シリアル番号]が複数ありますので
全て変更してください

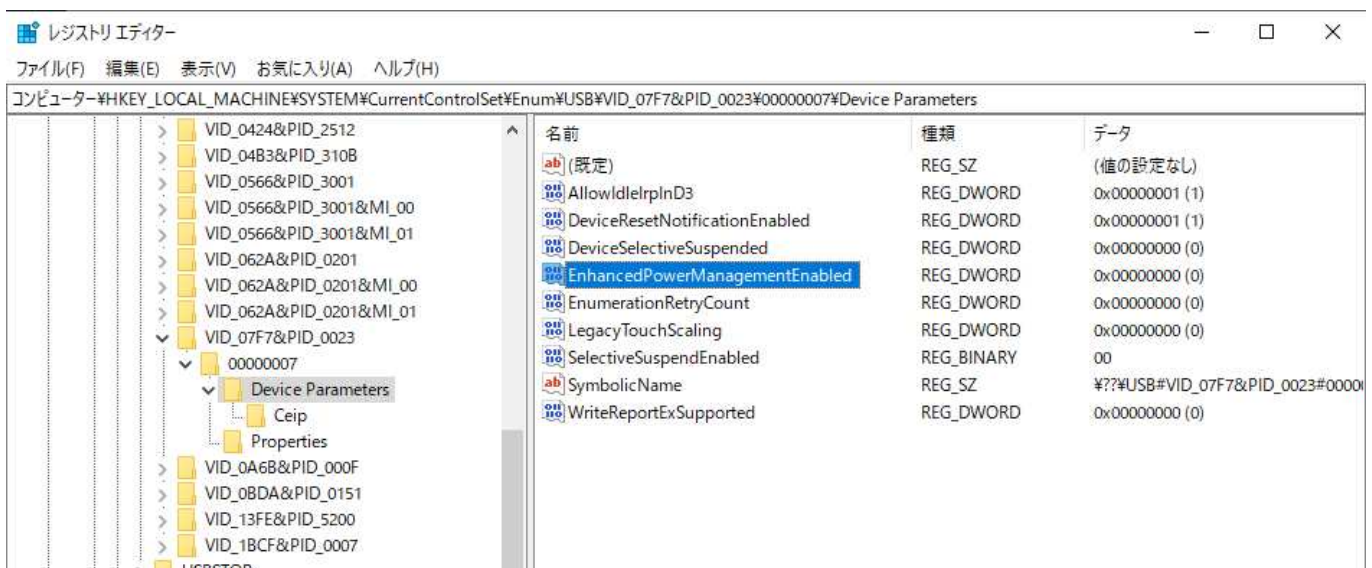

4. USB1HUB or USB1HUB-L を接続します

USB_Recover.exe を実行します

「SETUP」にて操作ができるようになったことを確認します

株式会社センチュリー

<http://www.centech.jp/>