


IRKEY リモコン対応修正版ファームウェア変更手順

2014/11/11


1. 本ファームウェアは IRKEY にて一部リモコンにて登録してもボタン入力されない場合がある
不具合の修正版ファームウェアになります
2. 本作業を行なうと IRKEY に設定されたリモコン情報は失われます
ファームウェア更新後再度登録してください
3. 「IRKEY 設定プログラム」を実行します
 - 3.1 スタートメニュー → すべてのプログラム → Century →
IR_STM32 → Ir_STM.exe のショートカット を実行します
注 本操作手順は WindowsXP 時の手順です 他 OS の場合各 OS の操作手順に
準じて実行します




- 3.2 IRKEY 設定プログラムが起動します

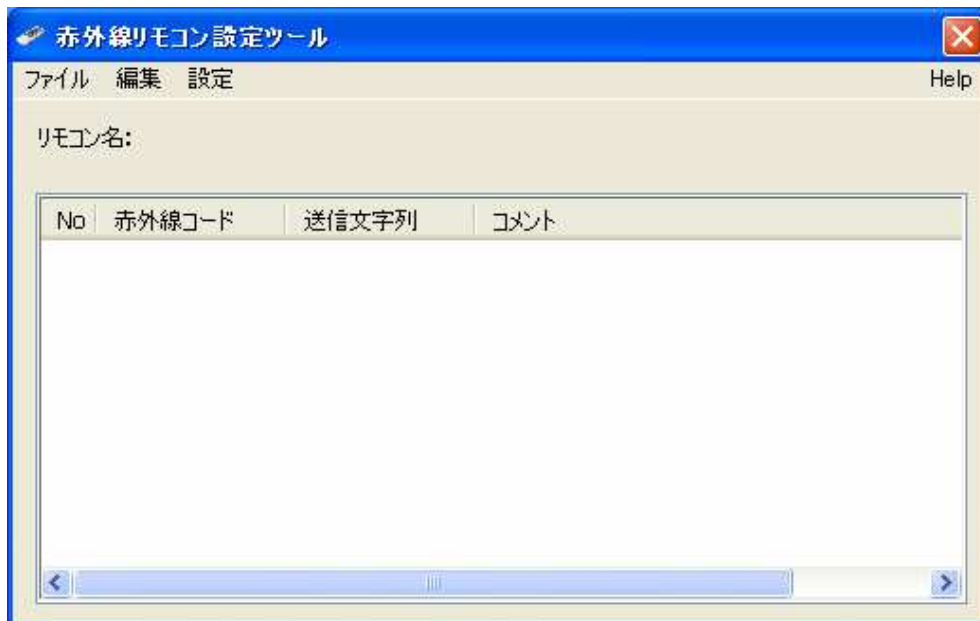


- 3.3 「Help」 → 「Firmware Update」を選択します

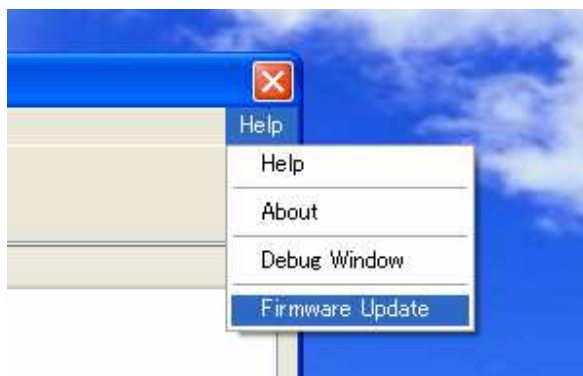


3.4 下記ウィンドウが表示されますので「FileOpen」をクリックします

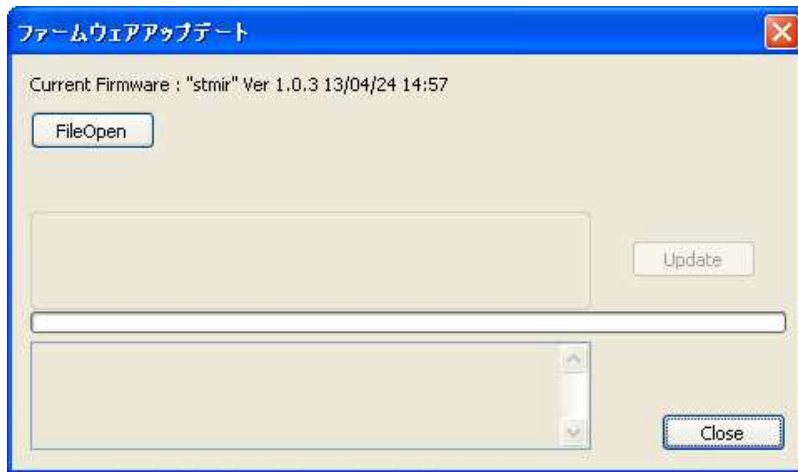


3.5 下記ウィンドウが表示されますので本マニュアルと一緒に添付されていた
uf_hcir.bin 22KB 2014/10/09 14:08
を選択し「開く」をクリックします

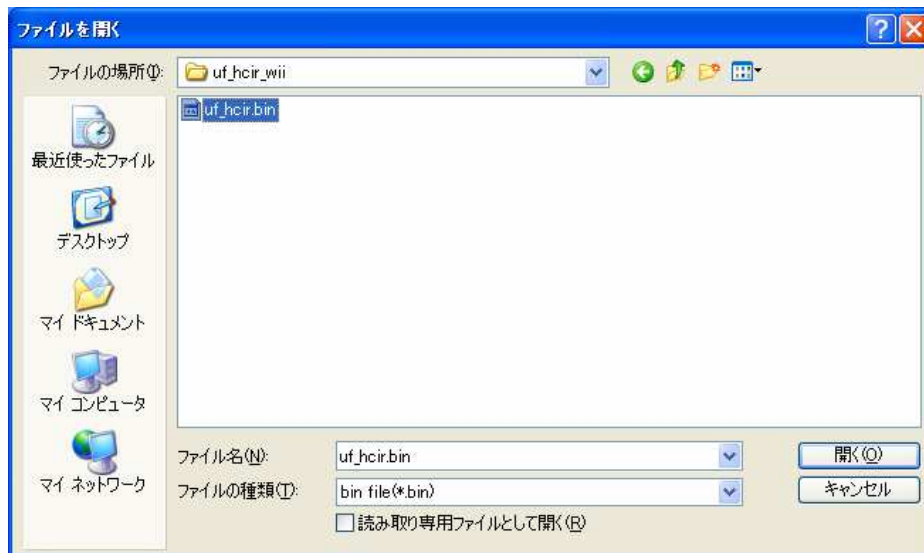


3.6 下記ウィンドウが表示されますのでファームウェアのバージョンが
Ver 1.0.8 14/10/09 14:10 (赤線部分)
であることを確認し「Update」をクリックします

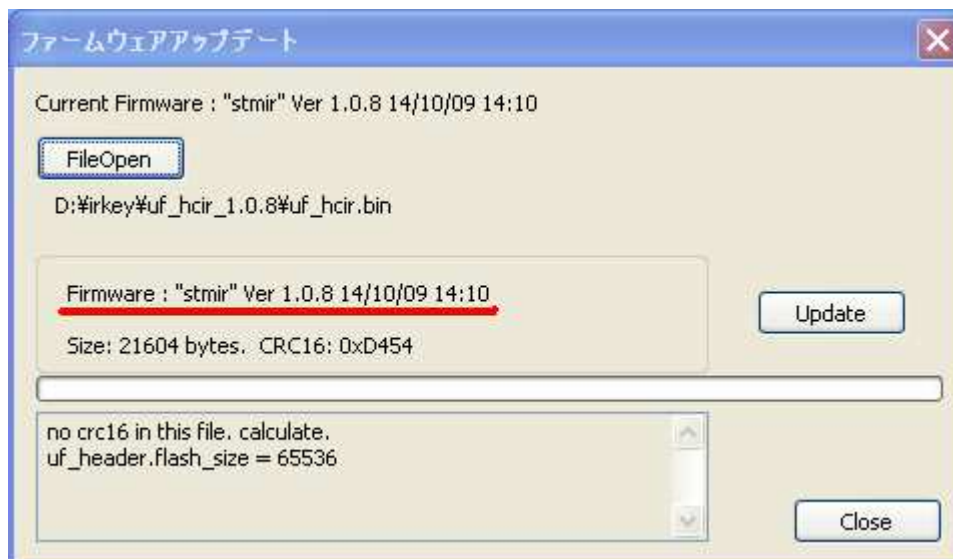

3.7 中央の緑色のバーが伸びていき

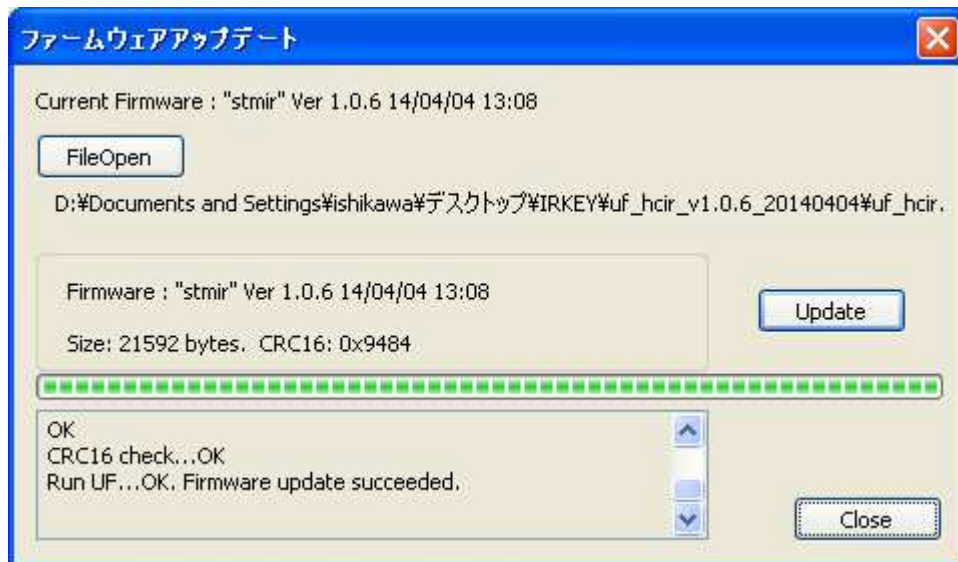

3.8 下記画面が表示されたらファームウェア更新は完了しましたので「OK」をクリックします

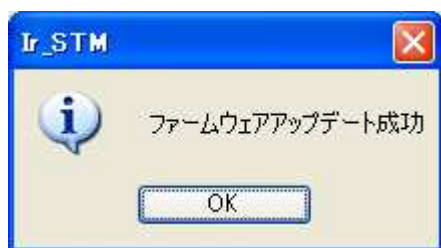

3.9 「IRKEY 設定プログラム」を一旦終了し、再度「IRKEY 設定プログラム」を起動しリモコン情報を再登録して完了となります

補足 ファームウェアバージョン確認方法

「IRKEY 設定プログラム」→「Help」→「About」を選択すると下記ウィンドウが表示され IRKEY のファームウェアバージョンがわかります
マクロ修正版は Firmware Ver 1.0.8 になります

